



Инструкция по эксплуатации



STALEX SBM-20

Фрезерно-сверлильный станок
для индивидуального применения

Уважаемый покупатель

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив наш станок. Эта инструкция разработана для владельцев фрезерного станка STALEX SBM-20 с целью обеспечения надежного пуска в работу и эксплуатации станка, а также его технического обслуживания. Обратите, пожалуйста, внимание на информацию этой инструкции по эксплуатации и прилагаемых документов. Полностью прочитайте

эту инструкцию, особенно указания по технике безопасности, прежде чем Вы смонтируете станок, запустите его в эксплуатацию или будете проводить работы по техническому обслуживанию. Для достижения максимального срока службы и производительности Вашего станка тщательно следуйте, пожалуйста, нашим указаниям.


Примечание

Информация, содержащаяся в данной инструкции, служит в качестве руководства по эксплуатации данных станков и не является частью какого-либо контракта. Данные, которые содержит инструкция, были получены от изготовителя станка и из других источников. Несмотря на то, что все усилия были предприняты для обеспечения точности данных сведений, было практически невозможно проверить

каждый пункт. Кроме того, разработка станка может означать, что поставленное оборудование будет отличаться в деталях от описания в данном документе. Таким образом, на пользователя ложится ответственность в том, чтобы удостовериться, что опписанное оборудованием или процесс подходит по назначению.

Технические характеристики

Модель	STALEX SBM-20
Размер стола, мм	500 × 180
Ход стола по оси X и Y, мм	295 × 140
Конус шпинделя	MT-2
Частота вращения шпинделя, об/мин (плавно)	50-2250
Мощность двигателя, кВт	1.1
Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм	20
Макс. диаметр резьбонарезания	M10
Макс. диаметр торцевого фрезерования, мм	63
Макс. диаметр концевой фрезы, мм	20
Ход фрезерной головки, мм	250
Ход пиноли шпинделя, мм	50
Сверлильный патрон, мм	3-16/B16
Угол наклона фрезерной головки	от -45° до +45°
Расстояние шпиндель-стойка, мм	170
Расстояние шпиндель-стол, мм	370
Напряжение сети, В	230
Габариты, мм	760 × 580 × 780
Масса, кг	105

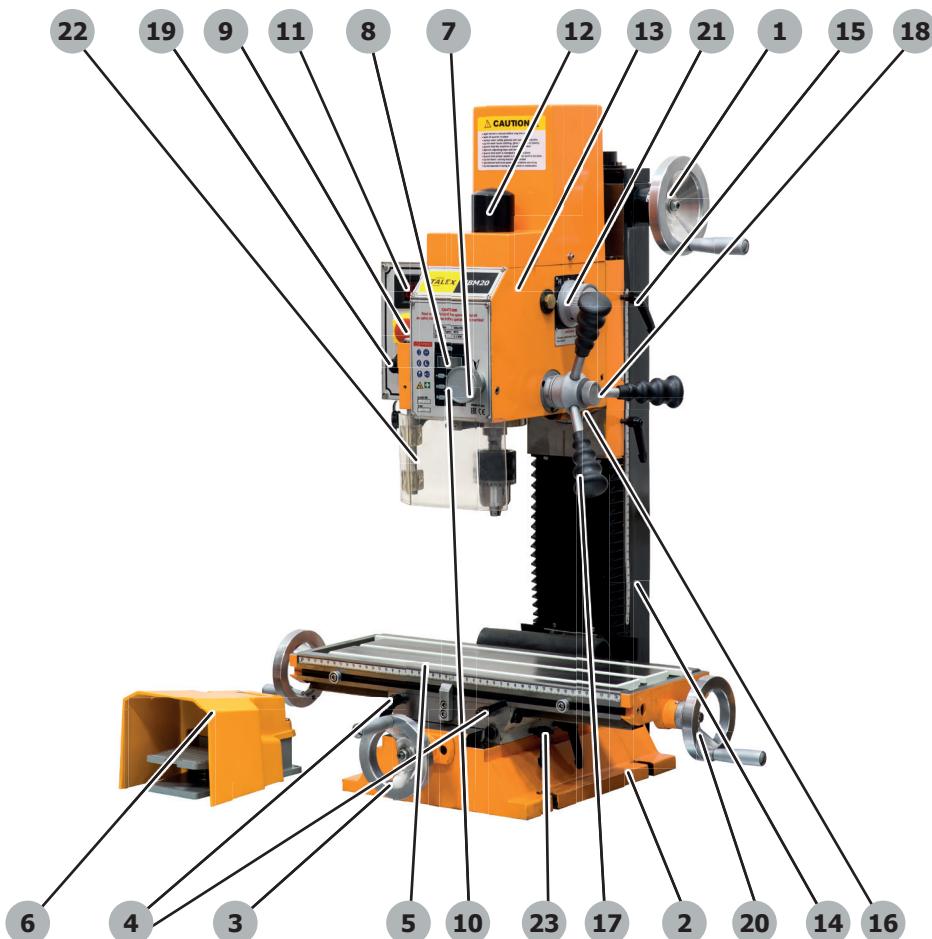Описание

1. Маховик подъема головки;
2. Основание;
3. Маховик поперечного перемещения;
4. Фиксаторы продольного перемещения;
5. Рабочий стол;
6. Педаль реверса;
7. Маховик тонкой подачи;
8. Цифровой дисплей;
9. Кнопка аварийного отключения;
10. Панель управления;
11. Табло частоты вращения;
12. Защитная крышка пиноли;
13. Шпиндельная головка;
14. Стойка;
15. Фиксаторы шпиндельной головы;
16. Поворотная опора головки;
17. Рукоятки;
18. Фиксатор тонкой подачи;
19. Регулятор скорости;
20. Маховик продольного перемещения;
21. Переключатель диапазона скоростей Н/Л;
22. Защитный экран с концевиком;
23. Фиксатор поперечного перемещения.

1 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Компания STALEX стремится к тому, чтобы ее продукты отвечали высоким требованиям клиентов по качеству и стойкости.

STALEX гарантирует владельцу, что каждый продукт не имеет дефектов материалов и дефектов обработки, а именно:

Гарантия STALEX в соответствии с нижеперечисленными гарантийными обязательствами.

1. Гарантийный срок 1 (один) год со дня продажи. Днем продажи является дата оформления товарно-транспортных документов и/или дата заполнения Гарантийного талона.
2. Гарантийный, а также негарантийный и послегарантийный ремонт производится только в сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне, или авторизованных сервисных центрах.
3. После полной выработки ресурса оборудования рекомендуется сдать его в сервис-центр для последующей утилизации.
4. Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации оборудования в период гарантийного срока.
5. В гарантийный ремонт принимается оборудование при обязательном наличии правилно оформленных документов: гарантийного талона, согласованного с сервис-центром образца с указанием заводского номера, даты продажи, штампом торговой организации и подписью покупателя, а также при наличии кассового чека, свидетельствующего о покупке.
6. Гарантия не распространяется на:
 - сменные принадлежности (аксессуары), например: сверла, буры; сверлильные и токарные патроны всех типов и кулачки и цанги к ним; подошвы шлифовальных машин и т.п.
 - быстроизнашиваемые детали, например: угольные щетки, приводные ремни, защитные кожухи, направляющие и подающие резиновые ролики, под-

шипники, зубчатые ремни и колеса и прочее. Их замена является платной услугой;

- оборудование STALEX со стертым полностью или частично заводским номером;
 - шнуры питания, в случае поврежденной изоляции замена шнура питания обязательна.
7. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:
 - при использовании оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации;
 - при механических повреждениях оборудования;
 - при возникновении недостатков из-за действий третьих лиц, обстоятельств непреодолимой силы, а также неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на оборудование, таких как дождь, снег повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.;
 - при естественном износе оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина);
 - при возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу «Техника безопасности»);
 - при порче оборудования из-за скачков напряжения в электросети;
 - при попадании в оборудование посторонних предметов, например: песка, камней, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению;
 - при повреждении оборудования вследствие несоблюдения правил хранения, указанных в инструкции;
 - после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений, несоблюдения правил смазки оборудования;

- при повреждении оборудования из-за небрежной транспортировки. Оборудование должно перевозиться в собранном виде в упаковке, предотвращающей механические или иные повреждения и защищающей от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
8. Гарантийный ремонт частично или полностью разобранного оборудования исключен.
 9. Профилактическое обслуживание оборудования, например: чистка, промывка, смазка, в период гарантийного срока является платной услугой.
 10. Настройка, регулировка, наладка и техническое обслуживание оборудования осуществляются покупателем.
 11. По окончании срока службы рекомендуется обратиться в сервисный центр для профилактического осмотра оборудования.

Эта гарантия не распространяется на те дефекты, которые вызваны прямыми или косвенными нарушениями, невнимательностью, случайными повреждениями, неквалифицированным ремонтом, недостаточным техническим обслуживанием, а также естественным износом.

Гарантия начинается с даты продажи первому покупателю.

Если будет установлено, что дефект отсутствует или его причины не входят в объем гарантии, то клиент сам несет расходы за хранение и обратную пересылку продукта.

STALEX оставляет за собой право на изменение деталей и принадлежностей, если это будет признано целесообразным.

2 ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие указания по технике безопасности

ВНИМАНИЕ! Перед началом настройки или эксплуатации данного станка необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации!

1. Данный станок разработан и предназначен только для использования надлежащим образом обученным и опытным персоналом. При отсутствии навыков надлежащей безопасной эксплуатации токарных станков запрещается использовать данный станок до прохождения соответствующего обучения и получения надлежащих знаний.
2. Держать ограждения на месте. Защитные ограждения должны находиться на местах и быть в исправном состоянии.
3. Убрать регулировочные и гаечные ключи. Перед включением станка, убедитесь, что все регулировочные и гаечные ключи убраны со станка.
4. Принять меры во избежание случайного запуска станка. Убедитесь, что переклю-

чатель находится в выключенном положении перед подключением станка.

5. Не прилагать чрезмерных усилий к оборудованию. Всегда использовать инструмент на скорости, для которой он был разработан.
6. Использовать надлежащий инструмент. Не использовать инструменты или приспособления для работы, для которых они не предназначены.
7. Бережно относиться к инструменту. Поддерживать инструменты острыми и чистыми для лучшей и безопасной работы. Соблюдать инструкции по смазке и замене принадлежностей.
8. Всегда отключать станок от источника питания перед настройкой или обслуживанием.
9. Регулярно проверять исправность инструмента. Проверять станок на предмет совмещения движущихся частей, на повреждение частей, креплений и любых других условий, которые могут повлиять на работу станка. Поврежденные защит-

- ные устройства или другие части подлежат ремонту или замене.
10. Отключать питание станка. Не оставлять работающий станок без присмотра. Не покидать станок до его полной остановки.
 11. Содержать рабочее место в чистоте. Захламленные зоны и верстаки могут привести к несчастным случаям.
 12. Не эксплуатировать станок в опасных условиях. Не эксплуатировать станок в сырьих или влажных местах, не подвергать станок воздействию дождя. Обеспечить надлежащее освещение рабочего места.
 13. Не допускать посторонних лиц, особенно детей, в рабочую зону станка. Дети и посетители должны находиться в безопасном расстоянии от рабочей зоны.
 14. Принять меры против доступа детей в цех. Во избежание случайного запуска станка использовать надлежащие средства блокировки запуска.
 15. Надевать надлежащую одежду. Не надевать свободную одежду, перчатки, галстуки, кольца, браслеты и другие ювелирные изделия, которые могут попасть в движущиеся части. Рекомендуется надевать обувь на нескользящей подошве. Убирать волосы под головной убор. Не надевать перчатки любого типа.
 16. При работе на станке надевать защитные очки. Повседневные очки не являются защитными очками.
 17. Соблюдать балансировку тела. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие.
 18. Не приближать руки к резцу во время работы станка.
 19. Не выполнять никаких работ по наладке во время работы станка.
 20. Прочитайте все предупреждения, размещенные на станке.
 21. Данное руководство предназначено для ознакомления с техническими аспектами данного токарного станка. Данное руководство не предназначено в качестве учебного пособия.
 22. Несоблюдение всех этих предупреждений может привести к серьезным травмам.
 23. Во время механической шлифовки, распилювки, шлифования, сверления и других операций может образоваться пыль, которая содержит химические вещества, которые могут вызвать рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Некоторые примеры этих химических веществ: краски на основе свинца, кристаллический кремнезем от кирпича и цемента и других изделий каменной кладки.
 24. Опасность данного воздействия на организм человека зависит от частоты выполнения такого рода работы. Чтобы снизить воздействие этих химикатов: работать в хорошо вентилируемом помещении, а также работать с утвержденными СИЗ, респираторы/маски, которые специально разработаны для фильтрации микроскопических частиц.

3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ



Комплект поставки

Содержание транспортировочного контейнера:

- 1 Фрезерно-сверлильный станок SBM-20;
- 1 Зажимнаяягтя M10 (установлен на станке);
- 1 Табло с цифровой индикацией скорости;
- 1 Инструкция по эксплуатации;
- 1 Инструментальный ящик и инструменты;

Содержание инструментального ящика (Рис. 1):

- 1 Смазочный шприц;
- 1 Шпиндель МТ-2;
- 2 Рожковых ключа (17-19, 25 мм);
- 6 Шестигранных ключей (2,5, 3, 4, 5, 6 мм);
- 1 Плоская отвертка;

- 1 Крестовая отвертка;
- 4 Рукоятки;
- 1 Винт M10 «Т»;
- 2 Шайбы M10;
- 2 Гайки M10.



Рис. 1

Распаковка и очистка

1. Полностью снять деревянный ящик со станка.
2. Открутить станок от днища упаковочного ящика.
3. Поднять станок соответствующим оборудованием.
4. Очистить все поверхности от антикоррозионной смазки с помощью мягкого коммерческого растворителя, керосина или дизельного топлива. Не использовать растворитель, бензин или разбавитель лака. Они могут повредить окрашенные поверхности. Нанести на все очищенные поверхности тонкий слой машинного масла 20W .

Сборка

1. Установить рукоятку (A, Рис 2.) на маховик (B, Рис. 2).
2. Выполнить данную операцию для всех маховиков.



Рис. 2

Установка

ВНИМАНИЕ! Станок тяжелый! Для подъема станка использовать надлежащее грузоподъемное оборудование, при транспортировке станка соблюдать максимальную осторожность. Несоблюдение данных правил может привести к серьезным травмам!

1. Место для установки станка должно быть хорошо освещено, должно быть сухим и иметь достаточно места.
2. Осторожно установить станок с помощью надлежащего оборудования на прочную подставку или верстак. Рекомендуется закрепить станок болтами. Не рекомендуется работать на незакрепленном станке, так как он будет двигаться во время работы!
3. Перед закреплением с танка болтами необходимо выровнять его по уровню в продольном и поперечном направлениях. Поместить уровень на стол в обоих направлениях.
4. Для выравнивания станка использовать подкладки. Затянуть крепежные болты. Проверить уровень снова. Отрегулировать до полного выравнивания станка. Проверить еще раз, перед затягиванием крепежных болтов.

Установочный чертеж (Рис. 3)

Установочный чертеж, показанный ниже, может отличаться от реальных размеров. Допуски указаны в соответствии с DIN 7168.

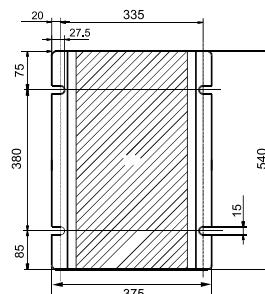
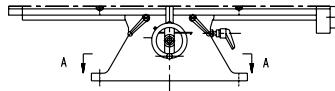


Рис. 3

4 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

STALEX

Органы управления

Маховики продольного перемещения (A, Рис. 4)

Расположены на двух сторонах стола. Предназначены для перемещения стола из стороны в сторону.

Маховик поперечного перемещения (B, Рис. 4)

Расположенный на передней части станины. Предназначен для перемещения стола к колонне и в поперечном направлении.

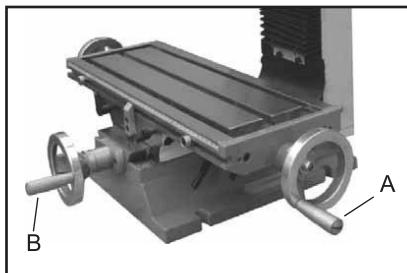


Рис. 4

Маховичок подъема головки(C, Рис. 5)

Находится на правой стороне колонны. Головку можно перемещать вверх или вниз, чтобы установить требуемую высоту для различных заготовок. Вращение по часовой стрелке поднимает головку, вращение против часовой с трелки – опускает. Когда головка находится на нужной высоте, зафиксировать ее на месте с помощью фиксаторов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед перемещением головки ослабить фиксаторы!



Рис. 5

Регулируемые стопоры стола(D, Рис. 6)

Расположены на передней части стола. Отрегулировать, чтобы остановить стол в нужном вдоль продольной оси.

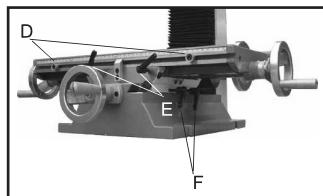


Рис. 6

Фиксаторы стола

Продольные фиксаторы стола (E, Рис. 6) расположены на передней части стола. Поперечные фиксаторы стола (F, Рис. 5) расположены на правой стороне под столом. Повернуть по часовой стрелке, чтобы зафиксировать направляющие.

Фиксаторы головки (G, Рис. 7)

Расположены на правой стороне колонны. Повернуть по часовой стрелке, чтобы зафиксировать головку.

Зажимной рычаг пиноли (H, Рис. 7)

Расположен на левой части головки. Высота пиноли фиксируется зажимным рычагом. Установить нужную высоту с помощью рычага и повернуть рычаг вниз. Повернуть по часовой стрелке, чтобы зафиксировать пиноль и наоборот, чтобы ослабить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для получения лучших результатов. Все операции фрезерования должны выполняться с пинолью/шпинделем как можно ближе к узлу головки. Перед началом операции фрезерования зафиксировать шпиндель, стол и головку!



Рис. 7

Рукоятки подачи вниз: (J, Рис. 8)

Расположены на правой стороне головки. Движение против часовой стрелки перемещает опиль к столу. Возвратная пружина отводит рукоятки. Рукоятку (K, Рис. 8) следует ослабить перед работой с рукоятками. Градуированные шкалы (L, рис. 8) на основании рукоятки могут быть проиндексированы или «обнулены», чтобы обеспечить точность и удобство движений.



Рис. 8

Эксплуатация

Точная подача вниз

Повернуть рукоятку (K, Рис. 8) против часовой стрелки для зацепления рукоятки точной подачи (M, Рис. 08), которая расположена на передней части головки. Повернуть в соответствии с требуемым перемещением вниз, вращая маховиком по часовой стрелке, чтобы опустить шпиндель, в обратном направлении, чтобы втянуть его.

Вращение головки

Головка имеет возможность наклона на 45° влево или вправо, что позволяет выполнять такие задачи, как сверление под углом или горизонтальное прорезание канавок. Ослабить стопорные гайки (N, Рис. 9) под головкой. Повернуть головку в нужное положение, используя указатель (O, Рис. 9). После достижения нужного положения затянуть стопорные гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо обеспечить поддержку головки во избежание а самопроизвольного вращения. Необходимо постоянно сохранять контроль над головкой.

Имейте в виду, что головка должна быть определена по шкале, когда она возвращается в положение «ноль», если требуется высокие уровни точности. Использование универсальных поворотных тисков позволяет выполнять операцию фрезерования без наклона фрезерной головки, а это экономит время для настройки.

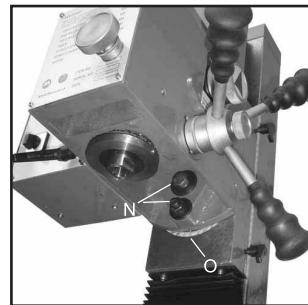


Рис. 9

Рукоятка переключения высокая/низкая скорость (P, Рис. 10)

Расположена на правой части головки. Выбор высокой или низкой скорости (H/L) выполняется перемещением рукоятки влево или вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменение скорости оставляет станок на низкой скорости!

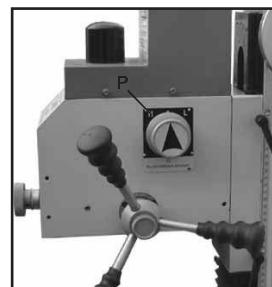


Рис. 10

Ниже приведена таблица скоростей вращения шпинделя:

Скорость шпинделя об/мин	
L	H
50-750	150-2250

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Даже при низких скоростях вращения шпинделя из-под инструмента могут вылетать металлические фрагменты. Всегда надевать защитные очки и защитную одежду при работе на станке!

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

STALEX

ВНИМАНИЕ! Данный станок разработан и предназначен только для использования надлежащим образом обученным и опытным персоналом. При отсутствии навыков надлежащей безопасной эксплуатации данных станков запрещается использовать данный станок до прохождения соответствующего обучения и получения надлежащих знаний.

Несоблюдение этих требований может привести к серьезным травмам!

Замена оправки

1. Отключить станок от сети.
2. Снять крышку зажимной тяги на крышке двигателя (A, Рис. 14).



Рис. 14

3. Удерживать шпиндель гаечным ключом 22-25 за плоскую часть (B, Рис. 15), чтобы предотвратить его перемещение при ослаблении зажимной тяги (C, Рис. 16).



Рис. 15



Рис. 16

4. Ослабить зажимную тягу на 3-4 полных оборота.
5. Ударить по зажимной тяге брусу резиновым молотком, чтобы выбить оправку.
6. Удерживать оправку одной рукой, ослабляя зажимную тягу другой рукой. Продолжать ослаблять зажимную тягу, пока оправка не будет извлечена из шпинделья. Протереть шпиндель чистой сухой тряпкой.
7. Протереть новую оправку чистой сухой тряпкой и установить оправку в шпиндель. Ввернуть зажимную тягу в оправку. Затянуть зажимную тягу гаечным ключом, удерживая шпиндель.

ВНИМАНИЕ! Не ослаблять зажимную тягу больше, чем на 3-4 оборота до удара резиновым молотком. В противном случае может произойти повреждение зажимной тяги!

Замена оправки

После определенного периода времени, движение стола по направляющим приведет к нормальному износу. Для компенсации данного износа необходимо отрегулировать направляющие.

1. Винт регулировки направляющих по горизонтали (A, Рис. 17) находится сзади справа на столе. Винт поперечной регулировки направляющих (B, Рис. 17) находится на правой стороне седла под столом. Винт вертикальной регулировки направляющих (C, Рис. 18) находится на колонне.

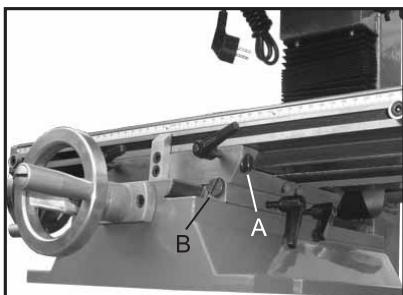


Рис. 17

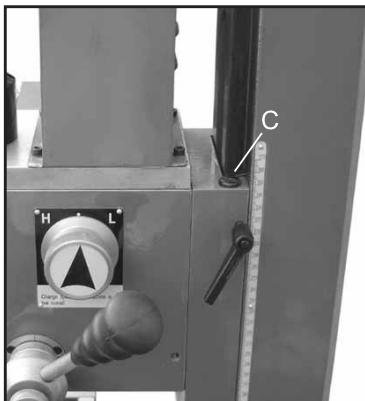


Рис. 18

2. Ослабить винт на малом конце конуса направляющей. Повернуть винт на большом конце направляющей слегка по часовой стрелке, чтобы затянуть. Повернуть маховичок стола и проверить натяжение.
3. Отрегулировать по мере необходимости.

Техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание станка необходимо для того, чтобы гарантировать его точность и срок службы.

1. Для того, чтобы сохранить точность и функциональность станка, важно относиться к нему с осторожностью, содержать его в чистоте и выполнять смазку на регулярной основе. Только надлежащее содержание станка обеспечит его постоянное качество работы. Перед проведением очистки, обслуживания и ремонта станка необходимо отключить его от сети!
2. Все направляющие скольжения подлежат смазке перед каждым использованием. Ходовой винт также должен быть смазан литиевой смазкой.
3. Стружка, образующаяся во время работы станка, подлежит своевременному удалению, кроме того, необходимо выполнять частый осмотр, чтобы предотвратить попадание стружки в подвижные части станка. Не удалять стружку голыми руками. Существует опасность порезов острой стружкой.
4. Ежедневно после работы необходимо полностью удалить с трущку со станка, очистить его части и нанести машинное масло для предотвращения коррозии.
5. Для того, чтобы поддерживать точность обработки, необходимо бережно обращаться с оправкой, зажимной тягой, поверхностью стола и направляющими, не допускать механических повреждений и износа, возникающих вследствие ненадлежащего выравнивания.

Дополнительные принадлежности

Артикул	Описание
2202-1327	Оправка сверлильного патрона MT-2 / B16
21100004	Набор концевых фрез 12 шт.
22020224	Патрон сверлильный 1-13 мм, B16
22038022	Набор прижимов M8 для т-образного паза 58 шт.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Повышенная вибрация	Ослабление направляющих на столе, колонка	Отрегулировать направляющие
	Неиспользуемые части не зафиксированы	Заблокировать все оси кроме одной
	Головка не зафиксирована	Зафиксировать головку
	Ослабление пиноли	Зафиксировать пиноль
	Инструмент не отцентрован	Отцентрировать инструмент
	Ненадлежащая форма инструмента	Изменить форму
	Затупление инструмента	Заточить или заменить инструмент
Ненадлежащая глубина резания	Движение пиноли	Зафиксировать пиноль
	Ненадлежащие настройки	Проверить параллельность столу
Смещение центра отверстия или рыскание инструмента	Затупление инструмента	Использовать острый инструмент
	Инструмент установлен в патроне ненадлежащим образом	Установить инструмент должным образом
	Ослабление патрона в шпинделе	Установить патрон в оправке должным образом
	Зажимная тяга не зафиксирована	Затянуть зажимную тягу
	Ослабление или износ подшипника	Затянуть или заменить подшипники
Инструмент работает прерывисто или останавливается	Слишком быстрая подача инструмента	Уменьшить скорость подачи
Патрон трудно затянуть или ослабить	Залипание патрона	Нанести смазку
	Стружка в патроне	Очистить патрон
Биение патрона	Ослабление патрона в оправке	Очистить оправку и переустановить
	Зажимная тяга ослаблена	
Станок не включается	Станок отключен от сети	Подключить станок к сети
	Ослабление электрических соединений	Затянуть соединения

Электрическое подключение

ВНИМАНИЕ! Электрические подключения должны выполняться только квалифицированным электриком! Несоблюдение данных правил может привести к серьезным травмам!

Перед подключением станка к сети, убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам станка. Для подключения станка к электросети использовать монтажную схему (Рис. 11).

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что станок заземлен надлежащим образом. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным травмам!

Двигатель пост. тока – 94BL-7550, 230 В, 5600 об/мин, 2,7 А, 1,1 кВт.

Убедитесь, что обе фазы (L, N) подключены. Неисправное или ненадлежащее подключение приведет к прекращению гарантии.

Индикаторы: Перегрев двигателя (3-4 минуты). Шум двигателя и отсутствие энергии.

Магнитный переключатель (А, Рис. 12) имеет функцию аварийной остановки танка и функцию защиты с танка и электрических компонентов. Зеленая кнопка с пометкой «I» предназначена для запуска двигателя, красная кнопка с надписью «O» предназначена для остановки двигателя.

Регулятор скорости (В, Рис. 12) повернуть по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость вращения шпинделя, повернуть против часовой стрелки, чтобы уменьшить скорость вращения шпинделя. Для остановки двигателя

установить регулятор скорости на ноль. Перед запуском станка установить регулятор скорости на ноль.

Переключатель вперед/реверс (F/R) (С, Рис. 12) для переключения направления изменить положение переключателя. F – прямое направление, R – обратное направление.

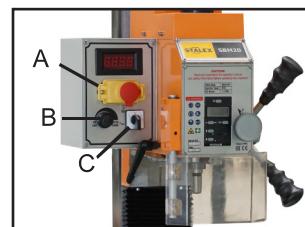


Рис. 12

Гнездо предохранителя (D, Рис. 13) расположено на задней стенке распределительной коробки. Используется предохранитель номиналом 8 А. Для извлечения предохранителя поуверть и держатель против часовой стрелки, для установки – наоборот.

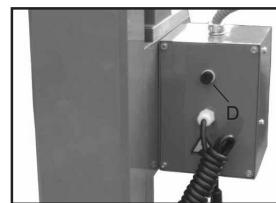


Рис. 13


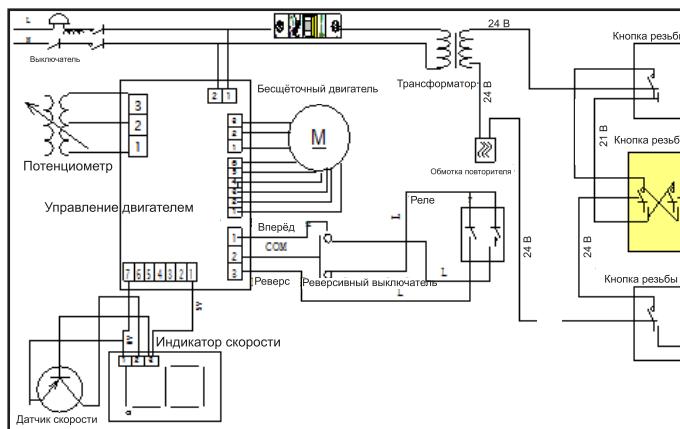



Рис. 11

Деталировка станка: колонна, стол, станина

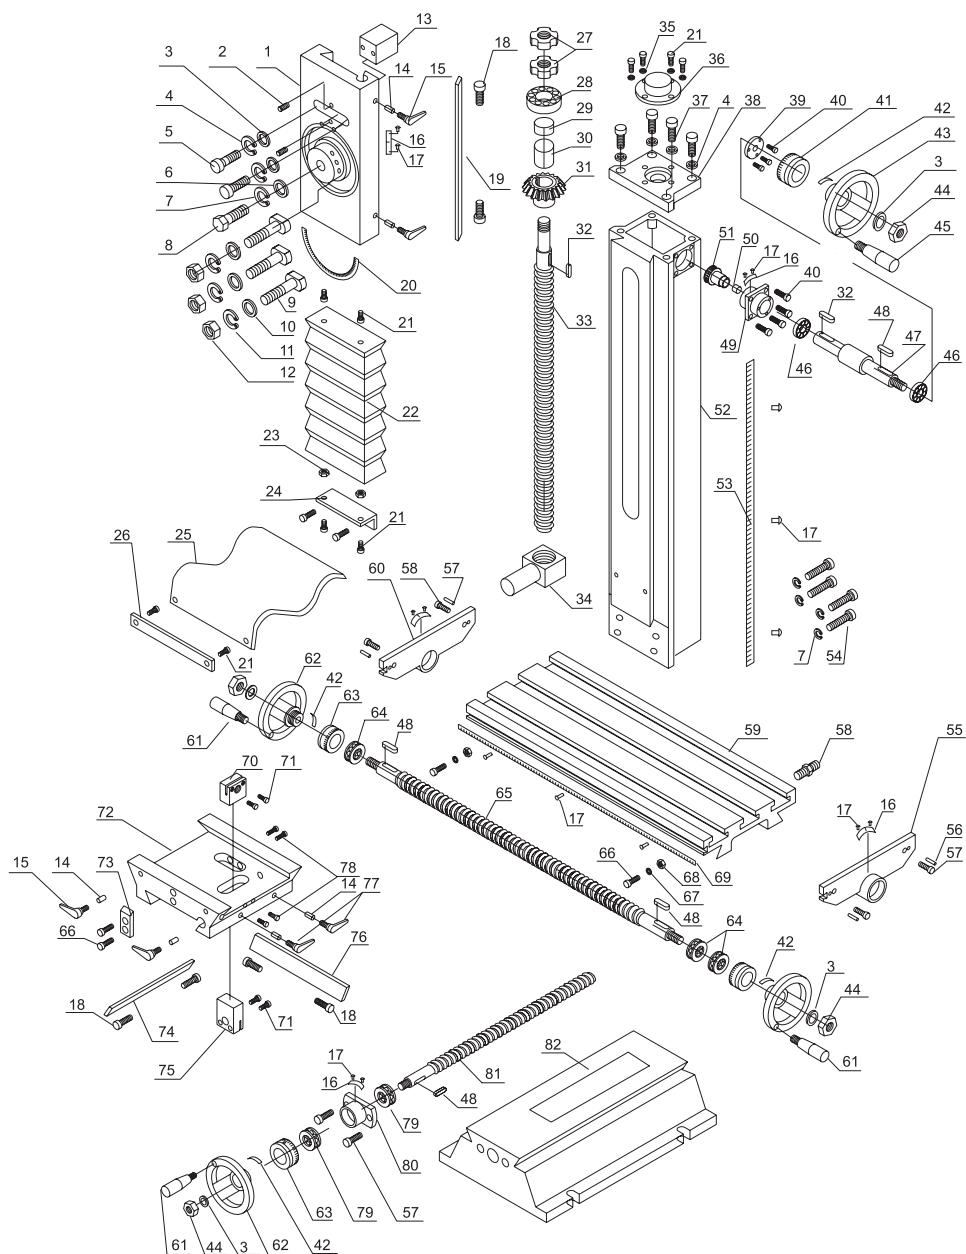


№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Вертикальный суппорт	1	43	Маховичок	1
2	Винт M6x16	2	44	Контргайка M8	4
3	Шайба Ø8	6	45	Рукоятка M10x80	1
4	Пружинная шайба Ø8	6	46	Подшипник 6001/2RZ	2
5	Винт M8x25	2	47	Вал	1
6	Шайба Ø12	1	48	Шпонка 4*10	4
7	Пружинная шайба Ø12	5	49	Корпус подшипника	1
8	Винт M12x40	1	50	Втулка Ø14 сталь №45	1
9	T-болт M10x60	3	51	Зубчатое колесо 26Т	1
10	Шайба Ø10	3	52	Колонна	1
11	Пружинная шайб аØ10	3	53	Табличка	1
12	Гайка M10	3	54	Винт M12x90	4
13	Блок	1	55	Правый кронштейн	1
14	Латунный штифт Ø5*10	6	56	Палец A6x16	4
15	Блокирующий рычаг M6x16	4	57	Винт M6x14	6
16	Указатель положения	5	58	Фитинги	1
17	Заклепка 2x3	16	59	Рабочий стол WMD20V	1
18	Винт направляющей	6	60	Левый кронштейн	1
19	Направляющая	1	61	Рукоятка M8×63	3
20	Указатель угла	1	62	Маховичок	3
21	Винт M5x10	12	63	Шкала	3
22	Пыльник 120x400мм	1	64	Подшипник 51200	3
23	Гайка M5	2	65	Продольный ходовой винт WMD20V	1
24	Кронштейн	1	66	Винт M6×10	4
25	Пыльник	1	67	Втулка Ø15 сталь №45	2
26	Соединительная пластина	1	68	Гайка	2
27	Гайка M16x1.5	2	69	Шкала	1
28	Подшипник 51203	1	70	Продольная гайка	1
29	Латунная распорная втулка	1	71	Регулировочный винт M4×14	4
30	Стальная распорная втулка	1	72	Поперечный суппорт	1
31	Зубчатое колесо 26Т	1	73	Блок положения	1
32	Шпонка A4×16	2	74	Поперечная направляющая	1
33	Вертикальный ходовой винт	1	75	Поперечная гайка	1
34	Гайка	1	76	Продольная направляющая	1
35	Шайба Ø5	4	77	Блокирующий рычаг M6×25	2
36	Крышка	1	78	Винт M6×25	4
37	Винт M8×20	4	79	Подшипник 51100	2
38	Кронштейн	1	80	Корпус подшипника	1
39	Фланец	1	81	Поперечный ходовой винт	1
40	Винт M5×12	7	82	Основание	1
41	Шкала	1			
42	Фрагмент пружины	4			

Деталировка станка: узел головки

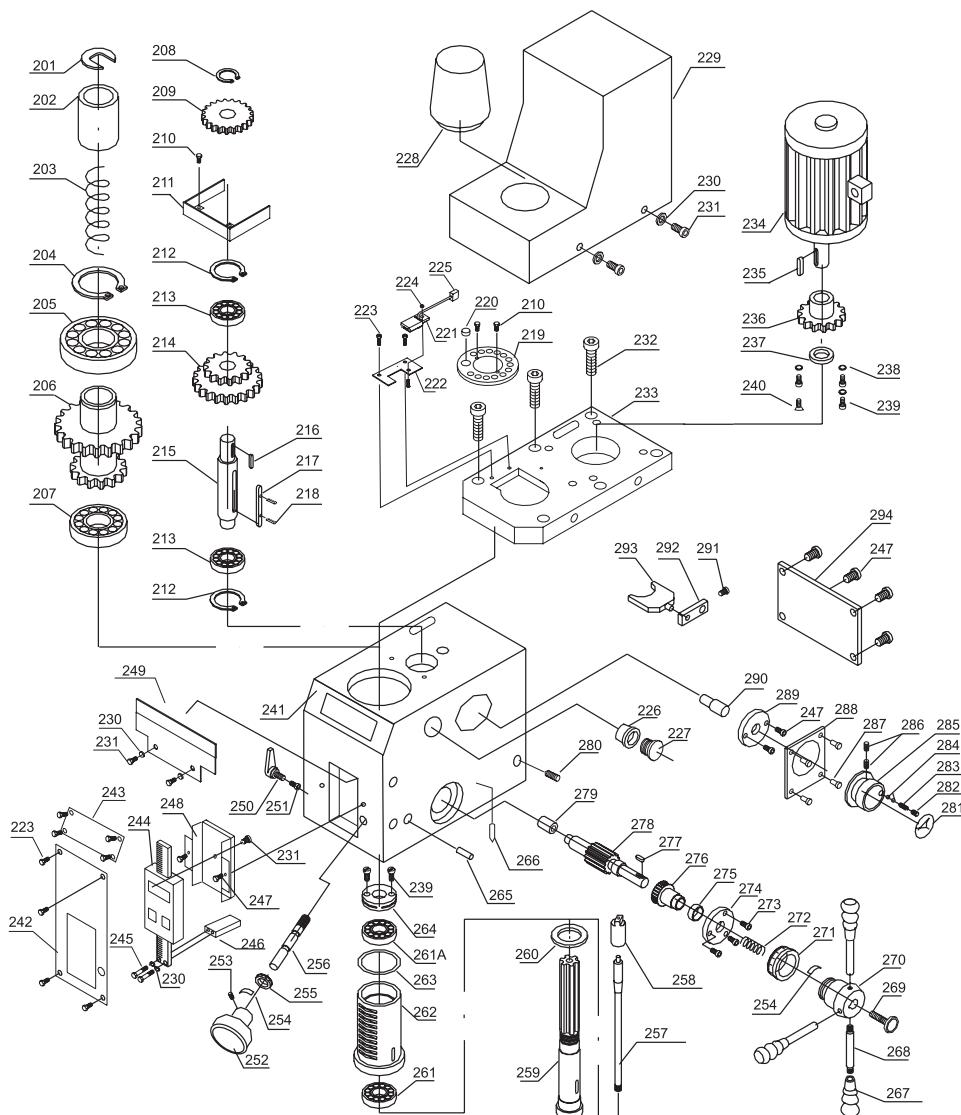

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
201	Стопорная шайба	1	249	Пластина	1
202	Втулка Ø35 сталь №45	1	250	Блокирующий рычаг M8x20	1
203	Пружина 2,5xØ28x100	1	251	Латунный штифт	1
204	Стопорное кольцо Ø4,5	1	252	Рукоятка	1
205	Подшипник 6209-2RZ/Z2	1	253	Установочный винт M5x6	1
206	Шестерни 60/70Т	1	254	Фрагмент пружины	2
207	Подшипник 6007/2RZ	1	255	Шкала	1
208	Стопорное кольцо Ø15	1	256	Червячный вал	1
209	Шестерни 37Т	1	257	Тяговый брус M10	1
210	Винт M3x8	4	258	Упорный колпак	1
211	Ограждение	1	259	Шпиндель	1
212	Стопорное кольцо Ø32	2	260	Кольцо	1
213	Подшипник 6002-2RZ	2	261	Подшипник 32006	1
214	Шестерня 42/62Т	1	261A	Подшипник 32005	1
215	Вал	1	262	Муфта	1
21	6 Шпонка 5x12	1	263	Резиновое кольцо 58x2,65	1
217	Шпонка 5x50	1	264	Регулировочная гайка	1
218	Палец 2x10	2	265	Палец А6x35	1
219	Растровое кольцо 16 отверстий	1	266	Палец 2x10	1
220	Магнитный цилиндр	1	267	Рукоятка	3
221	Датчик	1	268	Ручка рычага	3
222	Кронштейн для датчика	1	269	Фиксатор M8	1
223	Винт M3x6	10	270	Основание	1
224	Гайка M3	2	271	Шкала	1
225	Провод	1	272	Пружина 1,2ХØ 11Х30	1
226	Корпус	1	273	Винт M4x10	3
227	Вилка 3/8"	1	274	Фланец	1
228	Крышка тягового бруса	1	275	Шайба Ø25	1
229	Кожух двигателя	1	276	Червячное колесо 25Т	1
230	Шайба Ø4	8	277	Шпонка 4x12	1
231	Винт M4x8	7	278	Передаточный вал	1
232	Винт M6x16	6	279	Блок	1
233	Опора двигателя	1	280	Винт M6x16	1
234	Беспщеточный двигатель 94BL-7550	1	281	Табличка указателя скорости	1
235	Шпонка 4x16	1	282	Установочный винт M8x8	1
236	Зубчатое колесо 20Т	1	283	Пружина 0.8Х Ø5Х25	1
237	Стопорное кольцо Ø10	1	284	Шарик Ø6,5	2
238	Шайба Ø5	4	285	Рукоятка	1
239	Винт M5x12	5	286	Установочный винт M5x10	2
240	Винт M5x10	1	287	Заклепка 2x3	4
241	Головка	1	288	Табличка скорости	1
242	Табличка	1	289	Фланец	1
243	Табличка	1	290	Вал вилки	1
244	Цифровая шкала	1	291	Установочный винт M5x8	1
245	Винт M4x50	2	292	Рычаг вилки	1
246	Основание	1	293	Вилка	1
247	Винт M4x8	8	294	Пластина для головки	1
248	Кронштейн	1			

Деталировка станка: узел электрической коробки




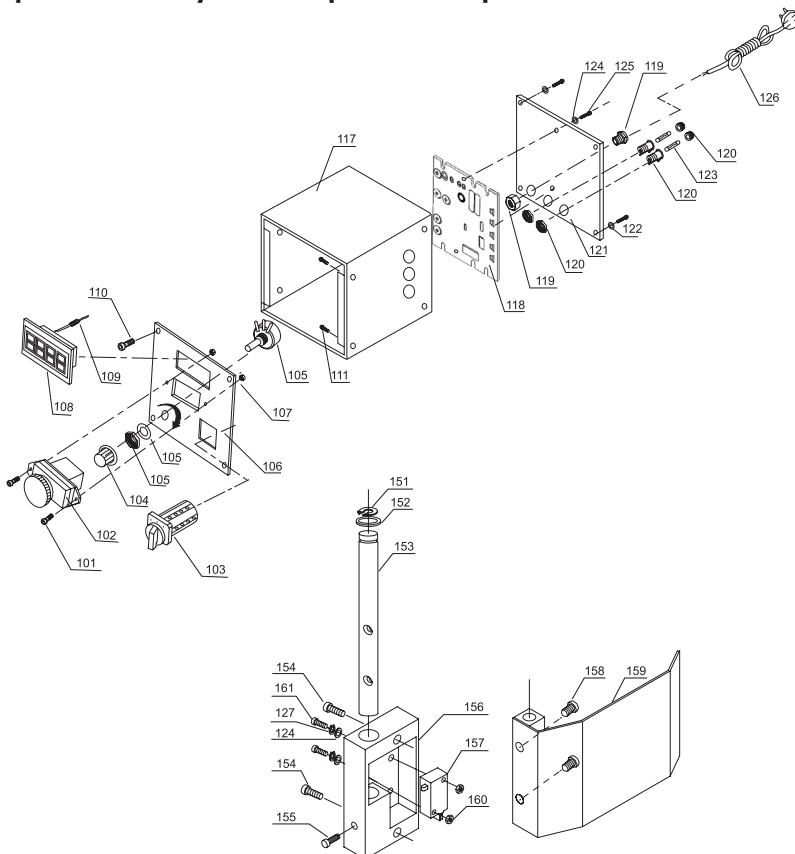


№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
101	Винт M4×10	2	122	Шайба Ø4	4
102	Магнитный выключатель KJD17GF 220 В / 50 Гц	1	123	Предохранитель 10А	2
103	Переключатель F/R (вперед/назад) ZH-DC-3-06 240~400 В		124	Шайба Ø3	6
104	Регулятор времени	1	125	Винт M3×8	2
105	Потенциометр WX14-12 4к7	1	126	Вилка	1
106	Электрическая панель	1	127	Пружинная шайба 3	2
107	Гайка M4	2	151	Стопорное кольцо Ø12	1
108	Индикатор скорости	1	152	Шайба Ø12	1
109	Кабель	1	153	Стержень	1
110	Винт M4×6	8	154	Винт M5x16	2
111	Винт M5x8	4	155	Установочный винт M5×10	1
117	Электрическая коробка	1	156	Кронштейн	1
118	Панель регулировки скорости	1	157	Микровыключатель	1
119	Натяжитель	1	158	Винт M4×10	2
120	Патрон предохранителя	2	159	Защитная крышка	1
121	Крышка	1	160	Гайка M3	6
			161	Винт M3×18	6


Протокол испытаний

I. Визуальный осмотр		Норма	IV. Электрическая инспекция		Норма
1. Надлежащая табличка	<input type="checkbox"/>	1. Соединения затянуты	<input type="checkbox"/>		
2. Повреждение краски	<input type="checkbox"/>	2. Надлежащие электрические компоненты	<input type="checkbox"/>		
3. Коррозионные повреждения	<input type="checkbox"/>	3. Сопротивление заземления	<input type="checkbox"/>		
4. Винты затянуты	<input type="checkbox"/>	4. Сопротивление изоляции	<input type="checkbox"/>		
II. Механическая инспекция		Норма	V. Окончательная инспекция		Норма
1. Работа верхних салазок	<input type="checkbox"/>	1. Надлежащие комплектующие	<input type="checkbox"/>		
2. Работа поперечного суппорта	<input type="checkbox"/>	2. Надлежащая документация	<input type="checkbox"/>		
3. Работа суппорта	<input type="checkbox"/>	3. Чистота станка	<input type="checkbox"/>		
4. Работа задней бабки	<input type="checkbox"/>	4. Надежность антикоррозионной защиты	<input type="checkbox"/>		
5. Смазка скользящих частей	<input type="checkbox"/>	5. Надлежащая маркировка	<input type="checkbox"/>		
6. Параллельность шкивов	<input type="checkbox"/>				
7. Регулировка шпинделя	<input type="checkbox"/>				
III. Проверка работы		Норма			
1. Работа редуктора	<input type="checkbox"/>				
2. Работа фартука	<input type="checkbox"/>				
3. Эксплуатационное испытание	<input type="checkbox"/>				
4. Испытание на шум	<input type="checkbox"/>				
5. Испытание на утечку	<input type="checkbox"/>				
6. Пробный проход резки	<input type="checkbox"/>				
Примечание:					
Серийный номер					
Дата					
Инспектор					

SBM20

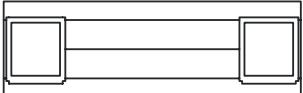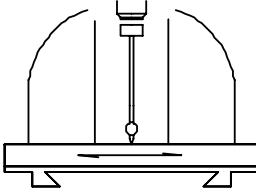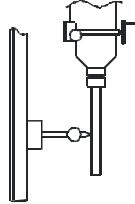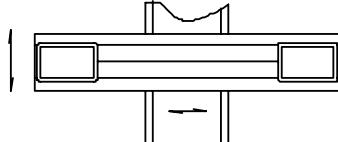№	ПУНКТ ПРОВЕРКИ	ЭСКИЗ	ДОПУСК, мм	
			Допустимый	Фактический
1	Плоскость стола		0.04/500	
2	Параллельность Т-образных газов перемещению стола		0.05 / 500	
3	Параллельность стола перемещению стола a. в продольном направлении b. в поперечном направлении		a 0.025/200 b 0.025/200	
4	Биение отверстия шпинделя a. на торце шпинделя b. на расстоянии 300		a 0.01 b 0.02/150	
5	Перпендикулярность продольного и поперечного движения стола		0.025/200	

SBM20

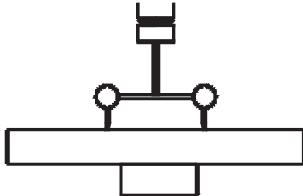№	ПУНКТ ПРОВЕРКИ	ЭСКИЗ	ДОПУСК, ММ	
			Допустимый	Фактический
6	Перпендикулярность оси шпинделя столу а. вправо и влево б. вперед и назад		a 0.05/200 b 0.05/200	

Для заметок

Для заметок

ERG C E